

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗВЕСТИ НА ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ТРГОВИШТУ

Након обилних падавина дошло је до знатних оштећења на објекту ОШ Бранко Радичевић у Трговишту. После обиласка терена направљен је списак радова које је потребно извести на наведеном објекту како бисе санирала настала штета и спречило даље пропадање објекта .

Планирано је да се изведу следећи радови :

- **Ојачање темеља објекта** – услед поплава дошло је до слегања објекта и пуцања на појединим деловима ,па је потребно извршити ископ земље на дубини од 60 цм испод темеља и ојачати армираним бетоном. Ископ се врши ручно (кампада наизменично у дужини од 150 цм испод темеља објекта МБ30 са потребним армирањем).Такође се врши испуна бетоном у ширини од 25 цм од коте терена до темеља.
- **Дренажа око објекта** –врши се дренажа око објекта коругованим цевима
- **Израда тротоара око објекта**
- **Израда фасаде** – како је услед поплава дошло до оштећења планирана је израда фасаде каменом вуном и бавалитом
- **Замена столарије**-У подрумском делу где је дошло до оштећења
- **Замена ПВЦ подова** у просторијама у којима је дошло до оштећења
- **Разбијање оштећеног тераца ,израда слоја бетона и постављање керамике** – у ходнику приземља објекта где је дошло до оштећења и оуцања
- **Замена керамике ,водоводних и канализационих инсталација и санитарних елемената у санитарнијама**
- **Машинске инсталације** – Стари котлао је оштећен ,набављен је нови ,док је предмером предвиђена његова монтажа ,као и набавка и монтажа неопходне пратеће опреме
- **Уређење дворишта школе**-планирана је поправка и доградња срушеног дела зида ограде и постављање панелне ограде.Двориште школе је под асфалтом ,које је оштећен ,нивелација не постоји па сва вода иде у објекат.Планирано је асфалтирање и нивелисање терена како вода не би ишла у објекат.